


ปัญหาองงานพับ 4

คราวนี้มาดูการแก้ปัญหาสปริงเบ็คและการบิดเบี้ยวกัน


การแก้ปัญหา สปริงเบ็ค

สปริงเบ็ค เป็นปรากฏการณ์ที่มุมพับจะโค้งกลับเมื่อแรงดันถูกกำจัดออก หลังจากการพับ ต่อไปนี้คือตัวอย่างวิธีแก้ไขสามตัวอย่างทั่วไป

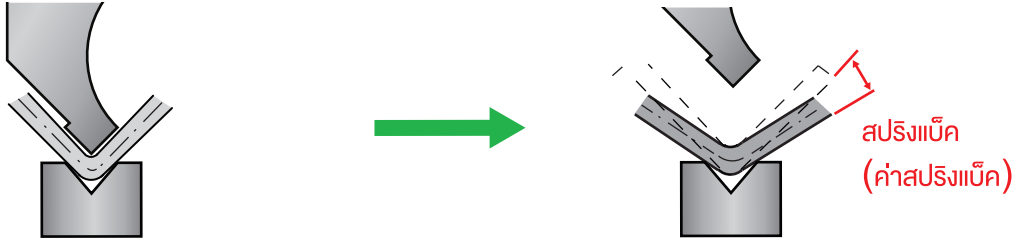

วิธีที่ 1

การพับแบบสองขั้นตอนโดยทำสองโค้งด้วยจังหวะเดียว

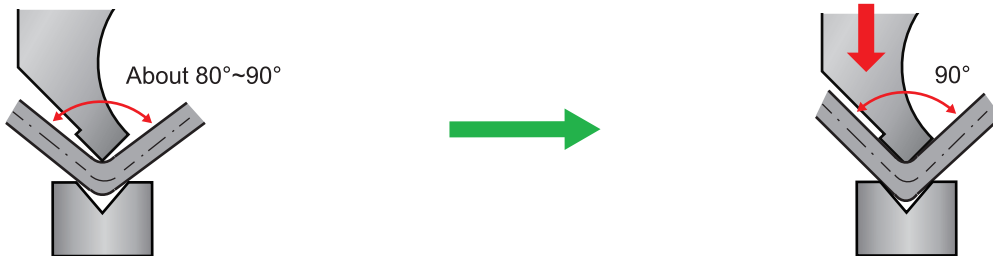

1. ในขั้นตอนแรก ให้มุมประมาณ 80° ถึง 90° เป็นการพับเบื้องต้น เมื่อปล่อยแรงดัน สปริงกลับจะเกิดขึ้นโดยเจตนา

2. สามารถรับมุมที่กำหนดได้โดยใช้แรงกดอีกครั้ง โดยไม่ต้องยกพUNCH ขึ้น


วิธีที่ 2

วิธีการกดเข้ามุม (ตี)

เรียกอีกอย่างว่าวิธีการตี และส่วนที่ยื่นออกมาเรียกว่าการตี จะมีให้ที่มุมทั้งสองของขอบพับขึ้น และสปริงกลับสามารถป้องกันได้ โดยจะคล้ายวิธีพับแบบคายนี้นิ่ง

\*แบบนี้มีรูปร่างพิเศษแต่เหมาะสำหรับการผลิตจำนวนมาก

ขนาดเหล่านี้ได้รับการออกแบบ โดยผู้ผลิตเครื่องมือตามเงื่อนไขการทำงาน

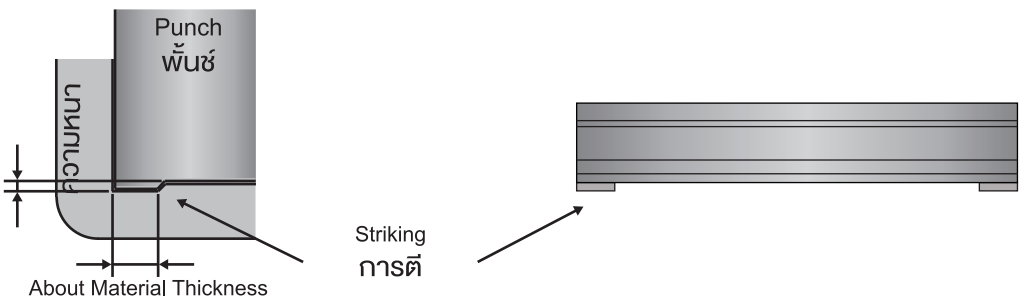



ประมาณเท่ากับความหนาของวัสดุ

วิธีที่ 3

ทำร่องวี (การเตรียมขอบ)

วิธีการทำร่องตัววี (ช่องรูปตัววี) ไว้ล่วงหน้ากับแผ่นงาน ในขั้นตอนก่อนหน้าและกดปลายพUNCH ที่ส่วนนั้น

ประมาณหนึ่งในสาม หรือน้อยกว่า 1/3 T or less

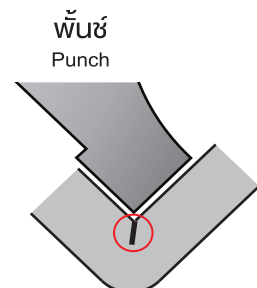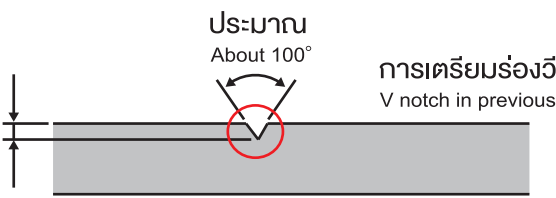

ไปหน้าถัดไป



## การแก้ปัญหางานบิดเบี้ยว

### 1. กูลที่ใช้ควรเจียรซ้ำพร้อมกัน

\*เนื่องจากกูลหลายอย่างมักใช้ควบคู่กันไป ให้ดำเนินการด้วยความแม่นยำระหว่างกูลต่างๆ

### 2. พับด้วยวิธีคายนี่

### 3. หากคุณใช้เครื่องร่นเก่า ให้ปรับแผ่นซึมระหว่างคายนี่และที่ยึดที่เกิดการบิดงอ หลังจากพับแล้วถ้าบิดงออีกครั้ง จึงจำเป็นต้องใส่ใจกับตำแหน่งกูลและ การขีดความหนาแผ่นซึม

### 4. หากคุณใช้เครื่องเก่า หลีกเลี่ยงการพับที่ตำแหน่งที่กระบอกอัดแรงดันอยู่

\*สำหรับ 3 และ 4 การวัดจะดูกิโลเมตรในตัวเครื่องในเครื่องปัจจุบัน และสามารถทำการปรับเปลี่ยนได้บนคอนโซลหรือบนกลไกของตัวเครื่อง

## [ ข้อควรระวังเมื่อใช้เครื่องเก่า ]



■ ยิ่งวัสดุพับงอหนาขึ้นเท่าใด ก็ยิ่งต้องมี การแก้ไขด้วยตนเองมากขึ้นเท่านั้น

■ ค่าแนะนำ ข้อผิดพลาด 0.5 มม. สำหรับ SPCC และ 1.5 ถึง 2.0 มม.

สำหรับ SUS สำหรับการพับยาวตั้งแต่ 1 ม. ขึ้นไป

■ อย่างไรก็ตาม ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแม่พิมพ์และ เครื่องจักร

และวัสดุที่จะใช้งาน ดังนั้นจึงจำเป็นต้อง รวบรวมข้อมูลภายในบริษัทด้วย



ภาพเครื่องเก่า

## วิธีการตัดและแนวโน้มการบิดงอโดยเครื่องโลหะแผ่น

	ตัดโดย เครื่องเทอริทพันธุ์ และเครื่องพันธุ์เพรส	ตัดด้วยเครื่องเลเซอร์
ทิศทางการบิดงอ	ปลายทั้งสองข้างงอขึ้น	ปลายทั้งสอง จุ่มลง
ระดับของการบิดงอ	เล็กกว่าการทำงานด้วยเลเซอร์	ใหญ่กว่า เครื่องเทอริทพันธุ์ และเครื่องพันธุ์เพรส
ความเร็วในการพับและการบิดงอ	หากความเร็วการพับลดลง การบิดงอก็มีแนวโน้มลดลง	หากความเร็วการพับเพิ่มขึ้น การบิดงอก็มีแนวโน้มลดลง
วัสดุและปริมาณการบิดงอ	SPCC < SUS	SPCC < SUS

\*ปริมาณการบิดงอจะแตกต่างกันไปตามความหนาและวัสดุ

## บทสรุป

ปัญหาในการพับมักเกิดจาก “สปริงแบ็ค” และ “มุมซำรูด” รวมถึง “รอยแตก”

ฉบับที่ PB-10 และไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยการคำนวณและความแม่นยำของกูลเท่านั้น อันที่จริงแล้ว

ความจริงก็คือ "ประสบการณ์" จะจัดการ ความก้าวหน้าในการวิเคราะห์ซอฟต์แวร์, เครื่องจักร กำลังพัฒนา, แต่

อันที่จริงการแก้ไขหลังการทดลองเป็นสิ่งที่ยากไม่ได้ จำเป็นต้องตอบสนองตามความรู้ความชำนาญต่างๆ ขึ้นอยู่กับสถานการณ์

For More information,  
please contact  
CONIC tool sales desk.

### CONIC Co., Ltd.

10-5 Taiheidai, Shoo-cho, Katsuta-gun,  
Okayama 709-4321 Japan  
Email: tools@conic.co.jp  
https://www.conic.co.jp

### CONIC PRECISION Co., Ltd.

55/22 Moo 4, Buengkumphroy, Lumlukka,  
Phatumthani 12150 Thailand  
TEL: (662) 159-9870 FAX: (662) 159-9872  
Email: conic\_thai@conic.co.jp